

# 船舶事故等調査報告書（軽微）

1	船舶事故	計	53 件
---	------	---	------

2	船舶インシデント	計	17 件
---	----------	---	------

	合 計	70 件
--	-----	------

平成21年7月31日

運 輸 安 全 委 員 会

## 船舶事故等調査報告書（軽微）一覧

### （函館事務所）

- 1 貨物船清海丸火災
- 2 貨物船鳳晴丸衝突（岸壁）
- 3 引船ともえ乗揚

### （仙台事務所）

- 4 旅客船びなす衝突（栈橋）
- 5 貨物船第八芙蓉丸衝突（岸壁）
- 6 貨物船第十一にちあす丸漁船弥生丸衝突

### （横浜事務所）

- 7 貨物船第五拾五宝来丸乗揚
- 8 貨物船第五拾五宝来丸運航阻害
- 9 貨物船第十一 八幡丸乗揚
- 10 モーターボートディバ ウイング定置網損傷
- 11 貨物船智勝丸運航阻害
- 12 漁船桂丸運航不能（機関損傷）
- 13 貨物船第五拾五宝来丸乗揚
- 14 油送船星春丸運航不能（機関損傷）
- 15 貨物船高洲川丸衝突（岸壁）
- 16 モーターボート綿津美丸乗揚
- 17 旅客船第二十五鳥羽丸運航不能（機関損傷）
- 18 油送船近帥丸運航不能（機関損傷）
- 19 作業船拓海モーターボート法丸衝突
- 20 モーターボートエキサイターⅠ座洲
- 21 ケミカルタンカー雄豊丸引船ちこう引船列衝突

### （神戸事務所）

- 22 水上オートバイもうブイなんて言わせないゼッター！水上オートバイクラフト衝突

### 23 漁船第十八事代丸座洲

### 24 貨物船喜昇丸乗揚

- 25 引船第三明祐丸引船列衝突（消波ブロック）

- 26 貨物船 HOEGH DETROIT 水先船べいばいろっと 5 衝突

### 27 油送船第十二昌和丸座洲

### 28 油送船第八青鷹乗揚

### 29 貨物船第二十八中野丸乗揚

- 30 水先船べいばいろっと 2 衝突（防波堤）

### 31 貨物船第八住力丸乗揚

### 32 貨物船第四拾八盛栄丸乗揚

### 33 貨物船第参拾宝来丸乗揚

### 34 漁船仁洋丸運航阻害

### 35 貨物船第一いく丸衝突（栈橋）

### 36 貨物船幸洋丸衝突（灯浮標）

### 37 貨物船第二 八幡丸乗揚

### 38 貨物船第十五栄福丸乗揚

### 39 貨物船第六神通丸乗揚

### （広島事務所）

- 40 押船第二十八栄伸丸被押起重機船第二十八栄伸号損傷（かき養殖施設）

### 41 貨物船航安丸乗揚

- 42 遊漁船俊英丸運航不能（機関損傷）

### 43 貨物船大照丸貨物船安芸嶋衝突

### 44 貨物船新若豊丸乗揚

### 45 引船うつみ引船列衝突（岸壁）

- 46 旅客船いそかぜⅡ衝突（護岸）
- 47 旅客船ひかり運航阻害
- 48 引船新興丸引船海興丸衝突
- 49 巡視艇いまかぜ損傷（のり養殖施設）

**（門司事務所）**

- 50 漁船海祐丸火災
- 51 貨物船愛宕丸運航阻害
- 52 漁船第八十八伊豫丸運航阻害
- 53 漁船第八十八安栄丸乗揚
- 54 旅客船フェリーふく彦運航不能（機関損傷）
- 55 旅客船ヴィーナス2油送船第十八漁連丸衝突
- 56 貨物船 DUCKY SAPPHIRE 漁船三号旭丸衝突
- 57 貨物船第一大成丸乗揚
- 58 貨物船伸和丸漁船第三十五正章丸衝突
- 59 旅客船あけぼの3乗揚
- 60 油送船第二天正丸衝突（灯浮標）

**（長崎事務所）**

- 61 砂利採取運搬船正輝丸乗揚
- 62 旅客船マルベージャ3衝突（岸壁）
- 63 貨物船第十六旭丸座洲
- 64 貨物船第十八金栄丸乗揚
- 65 押船第十八こがね丸被押バージ山勝号乗揚
- 66 引船葉港丸運航不能（機関損傷）

**（那覇事務所）**

- 67 引船第18明祥丸乗揚
- 68 引船第18明祥丸衝突（岸壁）
- 69 漁業取締船はやて乗揚
- 70 ヨット NICHKA 乗揚

# 船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009横第51号	
事故等名	油送船近帥丸運航不能(機関損傷)	
発生年月日時刻	平成21年1月24日12時15分ごろ	
発生場所	御前埼灯台から真方位169° 6.2海里付近 (概位 北緯34° 29.8′ 東経138° 15.0′ )	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年1月30日横浜・地方事故調査官が海難報告書入手、2月12日運航管理者から修繕明細書写、船舶国籍証書写、船舶検査証書写、船舶検査手帳写、船舶件名表写、機関取扱説明書写、一般配置図写、機関室配置図写、機関室諸管系統図写入手、2月16日及び4月14日運航管理者から損傷状況等を口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	油送船 近帥丸 3,760トン	
船舶番号	140522	
船舶所有者等	旭汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	機関長 二級海技士(機関)	
	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	クラッチの摩擦板及びスチール板の損傷	
事故等の経過	本船は、平成19年2月進水し、自己逆転式の主機を装備して軸系にクラッチを使用していた。 主機は連続最大回転数220rpm のところ、186rpmを常用し、月間平均運転時間が330時間運航されていたが、クラッチは停泊中、主機船首側出力取り出し軸で駆動されるカーゴポンプを使用するときのみ離脱させるものの、それ以外は常に嵌合したままとされていた。 本船は、福島県小名浜港に向け航行中、平成21年1月24日08時10分ごろ、過給機に就航後初めてサージングが発生し、12時10分ごろ、2回目のサージングが発生し、12時15分ごろ、クラッチが離脱状態となったので、緊急ボルトを使用したものの、主機出力を軸系に伝達できなくなった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし なし あり 点検の結果、主機クラッチの摩擦板及びスチール板の損傷が激しく、航行中、プロペラ軸に漂流ロープを巻き込んだ際、主機及びクラッチに過大な負荷がかかり、過給機にサージングが発生するとともに、摩擦板及びスチール板がすべるようになった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が航行中、プロペラ軸に漂流ロープを巻き込んだ際、主機クラッチに過大な負荷がかかり、クラッチの摩擦板及びスチール板が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。	

その他の事項	本インシデント後、運航管理者は、出入港で主機を使用する際、クラッチ取扱説明書に従って、クラッチへの負荷を軽減するために、主機停止前にクラッチを離脱し、主機を始動後、クラッチを嵌合させるよう、クラッチの運転方法を変更した。
--------	--